

Der Widerstandswert R2003 muß von 33k Ohm auf 82k Ohm geändert werden (ZPR120 Led Driver Board) und das Problem ist gelöst.

Sie können den Widerstand auf dem ZPR120 Led Driver Board wechseln, wenn das Flackerproblem bei 43 "G7 Led Art TVs auftritt.

Nacharbeit:

- Der Widerstand R2003 sollte entfernt werden.
- RC-CHIP 82K% 1 1 / 10W / 0805 (Arcelik Code des neuen Widerstands: 173825R) soll an der R2003 Position hinzugefügt werden.

ASWO-Art.Nr.: M21364