


## Software-Update über die USB-Buchse für z. B. Chassis SU

### Vorbereitung

Die notwendigen Dateien entpacken, in das Root-Verzeichnis (ohne Ordner) eines USB-Stick kopieren und wie folgt umbenennen:  
**AP.bin** bzw. **BL.bin**.

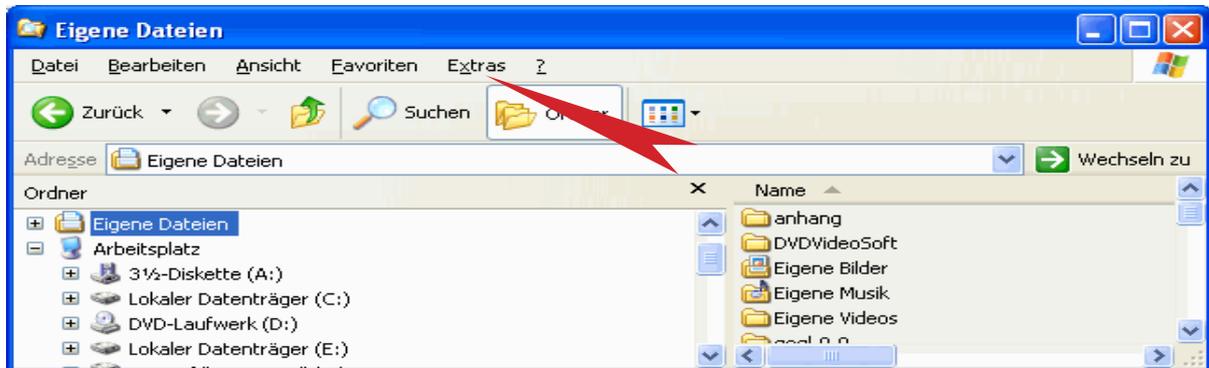

Dabei ist es wichtig, dass im Windows-Dateibrowser die Ansicht in den Ordneroptionen die Einstellung "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" deaktiviert ist, da sonst die Dateien nicht in "AP.bin" umbenannt werden sondern in "AP.bin.bin".

### Programmierung

Den Stick bei ausgeschaltetem Gerät (bei Geräte ohne Netzschalter mit abgezogenem Netzkabel) in die USB-Buchse stecken und einschalten (Netzkabel einstecken). Der Verlauf des Updates ist am Display über einen Verlaufs Balken ersichtlich. Ist die Programmierung beendet wird dies am Display angezeigt (Abb.2), der Stick kann dann entnommen und das Gerät vom Netz getrennt werden.



(Abb. 1)

Nach der Fertigstellung des Updates sollte im Händlermenü die neue Softwarebezeichnung zu sehen sein und im Untermenü "Option0" der Punkt "StandBy" nicht auf "Factory" sondern auf "Customer" stehen (wenn notwendig umändern).

Zusätzlich kann es vorkommen, dass nach dem Softwareupdate das eingebaute Uhrdisplay (wenn vorhanden) ausgeschaltet ist. Dies kann im Händlermenü unter dem Punkt "Option 1" in "7 Segment Display" auf "AVAIL" wieder aktiviert werden.